

# 环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

(上接五版)

(第4期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
13	郑州市	登封市	登封市吴南耐火材料有限公司	检查时正在生产,机修车间焊接操作无烟气收集和处理装置,老切磨机车间无废气收集处理设施。	该公司法人:董卫杰。位于登封市中岳办事处辛店村(福佑路西侧),该公司成立于1999年,该公司于2016年做了登封市吴南耐火材料有限公司年产8000吨耐火材料项目现状环境影响评估报告。该公司建有2条47米重质砖隧道窑生产线、1条76米轻质砖隧道窑生产线。使用管道天然气生产,主要生产耐酸耐火砖、轻质硅砖、高铝砖、轻质粘土砖、不定型耐火材料等。生产工艺:原料混合搅拌—制坯—压制成型—烘干—烧制—包装—外售。因对该企业监管不到位,对中岳办经济发展办公室涉污企业驻厂监管人员李浩全通报批评。	该厂老切磨机车间已停产,设备已拆除。同时在6月份已购买烟尘净化设备,已安装到位。
14	郑州市	登封市	圣戈班陶瓷材料(郑州)有限公司	1.现场检查时正在进行生产;2.冶炼车间废气收集管道有破损。	该公司位于阳城工业区吴家村。法人代表:JAVIER GIMENO。主要产品氧化锆、耐热陶瓷粉末和人造刚玉。设计四条氧化锆生产线、一条稳定氧化锆生产线和一条单晶刚玉生产线,设计年产氧化锆15000吨、稳定氧化锆15000吨、单晶刚玉6000吨。公司有6000kVA 倾侧式冶炼炉3台,3200kVA 电弧炉1台,6300kVA 电弧炉1台;氧化锆生产采用全密闭电弧炉冶炼,冶炼烟气经集气管道进入旋风除尘器布袋除尘器净化措施,实现达标排放;稳定氧化锆和单晶刚玉冶炼炉分别安装有布袋除尘器,达标排放。	该公司已安装更换新的冶炼车间废气收集管道。
15	郑州市	登封市	登封市丰发磨料有限公司	1.现场检查时正在进行生产;2.原料堆放区未密闭,也未覆盖;3.鄂破车间粉尘收集处理装置未使用;4.送料车间未安装粉尘收集处理装置,未密闭,场地积尘严重;5.整个厂区环境脏乱差。	该公司位于阳城工业区吴家村,法人代表:冯战伟。主要产品棕刚玉。年产棕刚玉15000吨。该公司刚玉冶炼3台,节能电熔炉安装LMDC型脉冲布袋除尘器2套及火花捕集器+冷却器+布袋除尘器+排气烟囱(15m)3套。2017年4月安装环保在线监测设备,目前已通过验收正常使用。2016年12月通过了现状环境影响评估报告的评审和公示。	1.原料已覆盖。 2.环保部强化督查组检查时,鄂破车间未生产,粉尘收集处理装置未启动。 3.送料车间已安装粉尘收集处理装置,已密闭,场地积尘已清理。 4.目前厂区卫生已打扫,并安排专人进行日常清扫和洒水。
16	郑州市	登封市	登封市阳光炉料有限公司	1.现场检查时未生产;2.原料库房有鄂破机一台,粉尘收集不完全,场地积尘严重;3.煅烧炉车间煅烧炉及投料环节未安装粉尘收集处理装置,场地积尘严重;4.分筛车间未安装粉尘收集处理装置;5.铬刚玉加工车间鄂破机未安装除尘设备,场地积尘严重;6.整个厂区积尘严重,特别是氧化铬绿无组织排放特别严重,氧化铬绿粉尘扩散大部分厂区;7.该公司为规避氧化铬绿粉尘的无组织排放问题,将墙面及部分设备刷成绿色,混淆视听。	该公司位于登封市告成镇八方村,经纬度:113.1261111, 纬度:34.3966667, 法定代表人:王冬海。该公司于1998年开始建设,以生产棕刚玉、白刚玉为主。设计年产10000吨棕刚玉,10000吨白刚玉,加工铬刚玉5000吨。原料是电极、铝矾土、焦炭、铁屑、氧化铝粉、铬刚玉原块。棕刚玉生产工艺是铝矾土、焦炭、铁屑—混合料—熔炼—冷却—一成品。白刚玉生产工艺是氧化铝粉—熔炼—冷却—一成品。铬刚玉制砂生产工艺是铬刚玉原块—破碎—筛分—铬刚玉砂。该公司于2016年12月办理现状环境影响评估报告,目前已公示完毕。因监管不到位,对告成镇工办主任杨红杰进行诫勉谈话;对环保局监察大队告成中队中队长李青峰党内警告一次;对登封市阳光炉料有限公司告成镇包厂工作人员赵俊昌进行全镇通报批评。	1.该企业原料库房建设有布袋除尘设施,场地积尘已清扫完毕。 2.煅烧炉及投料环节建设有布袋除尘设施,场地积尘已清扫完毕。 3.企业在进行环评备案时,未要求除尘器安装收尘设备,但根据需要对除尘器进行全封闭,并安装一套收尘装置,目前已整改到位。 4.铬刚玉加工车间建设有布袋除尘设施,场地积尘已清扫完毕。 5.现在已严禁车辆进入铬刚玉加工车间,工人换鞋进出铬刚玉加工车间。每天不定时对厂区及道路进行洒水降尘。 6.要求该企业在以后的生产中加强管理,减少无组织排放的产生。目前,该企业将全部墙面已恢复成本色,目前已整改到位。
17	郑州市	登封市	郑州市丰益鑫建材有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司位于登封市告成镇告成村,经纬度:113.1369444, 纬度:34.3902778; 法定代表人:王俊峰,企业类型:有限责任公司,经营范围:煤矸石烧结砖生产销售,建筑材料、耐火材料销售。货物进出口,技术进出口(国家禁止的除外),国家限制的,凭有效许可证经营),煤炭销售。 营业执照代码:91410185580330355R(1-1)。该公司于2012年开始建设,主要是以生产煤矸石烧结砖为主,设计年产1.2亿块环保砖。原料是煤矸石、页岩。生产工艺是原料—混合—搅拌—成型—烧制—一成品外售。	1.该企业6月份对原料车间用彩钢瓦进行全封闭,并已经整改到位。 2.在进行环评时,未要求破碎机车间送料口安装收尘设备,但根据需要对破碎机车间送料口进行全封闭,现已经整改到位。 3.在进行环评时,未要求陈化车间的陈化车间已安装两套喷淋设施,由于车间全密闭,车间顶部安装有换气扇,现已拆除。 4.在进行环评时没有要求搅拌机安装收尘设备,成型车间是全封闭的,但根据要求,要求该企业对送料环节和搅拌机加装喷淋设施,现整改到位。 5.该企业5月26日开始试生产,对脱硫除尘设备及在线监控进行调试,因未安装自动加药系统,导致加药量不够,出现pH值达不到要求的问题。目前,企业已安装自动加药系统。 6.企业因为没有停车场,将厂区南侧1500平方米空地租用出租,整理后用来停车,所以未办理相关手续。 7.对厂区所有车间已清扫到位,每天不定时对厂区及道路进行洒水降尘。
18	郑州市	登封市	登封钰钟功能材料有限公司	该企业储存罐送料口未安装粉尘收集装置,粉尘直排场地积尘严重。	该公司位于登封市大冶镇朝阳沟,属私人企业,法人代表杨小红。公司始建于2001年,注册资金1666万元,年产优质硅砖3万吨,现拥有资产6800万元,是经营、科研、设计、生产、工程服务为一体的,并与2004年通过ISO9001国际质量体系认证的耐火材料工业企业,于2009年经登封市发改委投资项目备案确认。2011年登封市发改委审批投资项目备案确认,采用清洁能源天然气烧成,并于2016年通过并获得国家《环境管理体系认证证书》GB/T24001-2004/ISO4001。该公司委托登封市环保局监测站,每年按季进行环境监测,能达到标准要求。	该企业原料储存罐送料口,原安装的除尘收集管道突发性裂口,造成原料积尘,现已购置了除尘管道并安装到位。为防止今后类似突发事件发生,又新添置密封布袋,并增设密封收尘设施,已安装到位。
19	郑州市	登封市	河南春胜耐火材料有限公司	该企业消化石灰车间粉尘收集装置不完全,积尘严重。	该公司建于2003年,原名登封市春胜耐火材料有限公司,于2010年5月更名为河南春胜耐火材料有限公司,法人代表:冯春生,公司位于登封市大冶镇朝阳沟村,主要生产焦炉、热风炉、玻璃窑用耐火材料。2016年,该公司年产10万吨优质硅砖项目进行现状环境影响评估,经专家技术审查,在登封市环保局网站进行了环保备案并公告。	该企业已联系除尘设备厂家对消化车间除尘设施进行制作改造,车间积尘已安排清理。目前,消化车间除尘设施已建设完成并投入使用。
20	郑州市	登封市	登封市众发耐火材料有限公司	1.原料堆场未完全密闭,未覆盖;2.煅烧炉废气处理设施循环水经pH试纸测定呈强酸性;3.送料口传送带未完全密闭,未安装粉尘处理装置。	该公司位于登封市大冶镇川口村,属控股企业,法人代表李银生,公司年产量119600吨铝矾土熟料项目,于2008年-2009年两年陆续完成建设并投产,生产、共投资800万元,2011年6月根据郑州市环保局要求,登封市众发耐火材料有限公司投资建设节能环保型竖窑生产线,配套安装有煤气发生炉,配套烟气、除尘、脱硫设施,经过运行监测达标,通过相关部门验收进行投产,2017年3月根据环保部门要求,进行清洁能源改造天然气,目前公司已完成改造。	1.该企业料棚为方便盘料采用3面封闭一面活动布帘方式,现已将活动布帘拉好。 2.废气处理设施循环水经改造是改造天然气之前该公司生产时残留的循环水,一直未排掉,因改用天然气作为燃料,原来的废气处理设施已不再使用。目前,该企业已购入工业碱与原有的废水进行中和,废水pH值已呈中性。 3.对送料口、传送带进行全密闭并加装喷淋降尘装置。
21	郑州市	登封市	登封市众发耐火材料有限公司(第二生产线)	1.原料堆场未完全密闭,未覆盖;2.煅烧炉废气处理设施循环水经pH试纸测定呈强酸性;3.送料口传送带未完全密闭,未安装粉尘处理装置。	该公司第二条生产线位于登封市大冶镇川口村,属控股企业,法人代表李银生,公司年产量119600吨铝矾土熟料项目,于2008年-2009年两年陆续完成建设并投产,生产、共投资800万元,2011年6月根据郑州市环保局要求,登封市众发耐火材料有限公司投资建设节能环保型竖窑生产线,配套安装有煤气发生炉,配套烟气、除尘、脱硫设施,经过运行监测达标,通过相关部门验收进行投产,2017年3月根据环保部门要求,进行清洁能源改造天然气,目前公司已完成改造。	1.该企业料棚为方便盘料采用3面封闭一面活动布帘方式,现已将活动布帘拉好。 2.废气处理设施循环水经改造是改造天然气之前该公司生产时残留的循环水,一直未排掉,因改用天然气作为燃料,原来的废气处理设施已不再使用。目前,该企业已购入工业碱与原有的废水进行中和,废水pH值已呈中性。 3.对送料口、传送带进行全密闭并加装喷淋降尘装置。
22	郑州市	登封市	郑州嵘昌集团建材有限公司	1.原料车间未密闭,未覆盖;2.破碎车间滚动筛未密闭,未安装粉尘收集装置。粉尘直排场地积尘严重;3.煅烧车间未完全密闭,废气未完全收集,二氧化硫气味严重。	该公司隶属郑州嵘昌集团实业有限公司。法人代表王志超。厂址位于登封市大冶镇东庄头村的嵘昌循环工业园,占地面积6667m <sup>2</sup> ,工程实际总投资8000万元,其中环保投资292万元,占总投资的3.65%。拥有工人70余人,设计年产煤矸石烧结多孔砖1.2亿块(折标),该项目是经郑州市环境保护局郑环能(2010)801号文批准成立的采用一次码烧工艺技术,以煤矸石、废矿渣、页岩及建筑垃圾等废物为原料的节能环保推广项目。项目自2011年6月开工建设,2013年5月投入试运行。公司采用内燃烧成的烧结多孔砖,经省建材研究院等多家检测机构检验,各项技术指标均符合或超过国家标准,真正实现了清洁生产、节能高效的可持续发展战略,从而实现了社会效益和经济效益双丰收。针对企业的违法行为,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款规定,登封市对郑州嵘昌集团建材有限公司处以叁万元整罚款。	1.企业煤矸石、锅炉灰渣、余土等露天堆放,未采取防扬尘措施;2.环评批复为1台2吨锅炉和1台4吨锅炉,实际建有1台4吨锅炉和2台2吨锅炉,批复不符;3.储煤场防风抑尘网破损严重;4.煤矸石堆场未采取防风抑尘网直接排放。
23	郑州市	二七区	郑州煤炭工业集团振兴二矿有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料堆放区未密闭,也未覆盖;3.鄂破车间粉尘收集处理装置未使用;4.送料车间未安装粉尘收集处理装置,未密闭,场地积尘严重;5.整个厂区环境脏乱差。	该公司位于二七区樱桃沟管委会三李村,属于国有企业。井田面积0.48km <sup>2</sup> ,始建于1998年,2005年被郑煤集团有限公司资源整合。该企业于2016年1月份至今处于停产状态。企业环评批复的两台锅炉(4蒸吨1台、2蒸吨1台),实有锅炉3台,其中一台2蒸吨锅炉上下水管道、控制柜、配电柜等配套设施已拆除,因国有资产处置手续问题未能及时处置,现长期存放在原锅炉房。	露天堆放的煤矸石、锅炉灰渣已覆盖,防风抑尘网已维护更新,喷淋设施已恢复使用。1台与批复不符的2吨锅炉已拆除。瓦斯气体达标排放。
24	郑州市	二七区	郑州市天地彩印有限公司	1.现场检查时未生产;2.原料库房有鄂破机一台,粉尘收集不完全,场地积尘严重;3.煅烧炉车间煅烧炉及投料环节未安装粉尘收集处理装置,场地积尘严重;4.分筛车间未安装粉尘收集处理装置;5.铬刚玉加工车间鄂破机未安装除尘设备,场地积尘严重;6.整个厂区积尘严重,特别是氧化铬绿无组织排放特别严重,氧化铬绿粉尘扩散大部分厂区;7.该公司为规避氧化铬绿粉尘的无组织排放问题,将墙面及部分设备刷成绿色,混淆视听。	该公司位于二七区金水街道筹备组红花寺社区三组,该企业主要从事印刷加工。2016年9月初,金水街道筹备组工作人员发现该企业存在私自生产现象,工作人员当场对其下达了停产整改通知书,并对其张贴封条。2017年4月24日,环保部督查组督查发现该企业擅自撕毁金水街道办事处封条,并未进行停产整改。1.郑州天地彩印有限公司未依法办理环境影响评价手续,被责令停产;2.七区环保局根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第一款、《行政主管部门移送适用行政拘留环境案件暂行办法》之规定已将郑州天地彩印有限公司相关责任人员移交郑州市公安局马寨分局依法处理。2.郑州市公安局马寨分局对天地彩印有限公司法人张远鹏行政拘留7日。	该厂现已经搬空取缔。
25	郑州市	二七区	郑州顶益食品有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司是以生产“康师傅”方便面为主的企业。2005年在马寨工业园区建设6条方便面生产线,为郑州创造了良好的经济和品牌效益。2014年,郑州顶益食品有限公司增资新建方便面项目,项目总投资81618万元,占地191625m <sup>2</sup> ,扩建24条方便面生产线年产量16.56万吨。该项目位于原厂区南侧,学院路以东、振兴路以南。 1.关于锅炉烟气管道有破损,部分烟气无组织排放的问题:经现场查看,企业的烟气管道实际无破损,实际使用中加强管理,避免出现锅炉正压现象。 2.关于烟气在线监控设施参数设置量过大的问题:经环保部督查组检查,郑州顶益食品有限公司2015年1月安装烟气在线监控设备,该设备由省市环保部门联合公开招标选定的中标公司北京牡丹联友环保科技有限公司安装的设备,设备型号是HP5000,该设备通过环保局环境监测仪器质量监督检验中心有效认证,认证编号为:质(认)字NO.2015-74,技术性能指标符合《HJ/T76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》中相关条款的要求,CEMS现场安装维护执行的《HJ/T75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》,其中未对量程设置提出明确要求。为保证污染设施故障,停运时CEMS依然能够准确反映污染物实际排放浓度,通常选用较高量程监控设备,更有效地起到监督作用。	工厂产生的废油按照环评要求已交由有资质的单位处理。下一步将加强管理,杜绝违法行为。
26	郑州市	二七区	河南省宏达铝业集团有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司是以生产“康师傅”方便面为主的企业。2005年在马寨工业园区建设6条方便面生产线,为郑州创造了良好的经济和品牌效益。2014年,郑州顶益食品有限公司增资新建方便面项目,项目总投资81618万元,占地191625m <sup>2</sup> ,扩建24条方便面生产线年产量16.56万吨。该项目位于原厂区南侧,学院路以东、振兴路以南。 1.关于锅炉烟气管道有破损,部分烟气无组织排放的问题:经现场查看,企业的烟气管道实际无破损,实际使用中加强管理,避免出现锅炉正压现象。 2.关于烟气在线监控设施参数设置量过大的问题:经环保部督查组检查,郑州顶益食品有限公司2015年1月安装烟气在线监控设备,该设备由省市环保部门联合公开招标选定的中标公司北京牡丹联友环保科技有限公司安装的设备,设备型号是HP5000,该设备通过环保局环境监测仪器质量监督检验中心有效认证,认证编号为:质(认)字NO.2015-74,技术性能指标符合《HJ/T76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》中相关条款的要求,CEMS现场安装维护执行的《HJ/T75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》,其中未对量程设置提出明确要求。为保证污染设施故障,停运时CEMS依然能够准确反映污染物实际排放浓度,通常选用较高量程监控设备,更有效地起到监督作用。	1.研磨破碎车间收尘管道破损,转车间接尘严重;2.料场未安装环评要求封闭作业区域,无除尘设施。 1.印刷车间没有安装VOCs废气处理设施;2.四个印刷机防粘粉末无处理设施。 该企业正在生产,于2016年9月新建,未办理环评审批手续,现场无废气处理设施,废气直排。
27	郑州市	二七区	河南新月印刷有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司位于马寨镇产业集聚区学院路和振兴路交叉口西五百米,面积约35000m <sup>2</sup> ,企业法人李学彦。主要从事生产食品包装等系列产品专业生产加工,注册资本5000万元,主要经营范围有出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷等,该企业环评手续齐全,环保编号:二七环建表(2016)43号,环评验收编号:二七环验表(2016)65号。	企业VOCs废气处理设施已安装到位,四色印刷机已安装了袋式收集装置。
28	郑州市	二七区	郑州协力印务有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司位于郑州市二七区马寨工业园区学院路于振兴路交叉口(河南新月印刷有限公司院内),法人郑东峰,2016年9月份投产,环评审批文号:二七环建表(2017)55号,社会信用代码:914101035948795844,该单位主要包装装潢材料印刷。	郑州协力印务有限公司已停产,2017年7月补办了环评审批手续,废气处理设施已安装,2017年9月30日,该企业有组织废气已进行了验收监测。
29	郑州市	二七区	立邦涂料(郑州)有限公司	1.现场检查时正在生产;2.原料车间未密闭,未覆盖,存在无组织排放;3.破碎车间未安装粉尘收集处理装置;4.陈化车间未安装废气收集处理装置,粉尘通过车间顶部换气扇直接排出;5.成型车间送料环节在密闭空间进行,搅拌机未安装粉尘收集处理装置,粉尘无组织排放;6.脱硫塔现场检查时正在运行,对循环水现场pH试纸测试,呈强酸性,未能提供加药记录;7.该公司对厂区内面积开筛筛分,未提供相关手续;8.厂区所有车间积尘严重。	该公司系外商投资企业,是世界上较早的涂料公司之一,世界知名的涂料制造商,1962年立邦集团成立,负责管理全球立邦在东南亚地区立邦涂料的所有业务活动,业务发展覆盖了12个亚洲国家,先后建立20多家制造工厂,员工超过6000名,主要生产水性环保建筑装饰涂料;2011年注册在郑州市二七区马寨工业园区坟上村以北,科技学院路东,企业法人冯东辉,公司主要负责人(厂长)为冯东辉。该企业环评手续齐全,环保编号:郑环建表(2011)42号,环评验收编号:郑环验表(2012)60号。 立邦涂料(郑州)有限公司以不正常运行大气污染防治设施逃避监管的方式排放大气污染物,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款之规定,二七区环保局对立邦涂料(郑州)有限公司相进行了立案调查,要求企业立即停止生产,限3日内严格按照环评批复要求落实整改,处以罚款十万元;马寨镇对企业的用电设备进行了查封。	1.对停用的设备,已撤离原工作地点;对排风口与排风管道连接处进行了维修,企业废气收集装置恢复正常。 2.对吸尘罩修理恢复正常。 3.对遗撒的干粉及时收集,对地面进行清洁。同时在雨水井口周边设置了阻隔沙袋和污水收集桶。 4.对废弃吹气管已进行了拆除,对停用的设备进行拆除,污水处理设施交由专职人员负责。 5.新制作了两个污泥晒晒槽,处置和晾晒污泥。对生产废水进行了清理。 6.现场存放的空桶已完成清理。安排了专职人员,负责对车间移交的废物进行分类,室内垃圾进行分类。对不同类型的垃圾按照环评要求进行分类。 7.对室外堆放的物料已经入库存放,对厂区洒落的物料进行了清理。

(下转七版)