

# 环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

(第4期)

(上接六版)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
75	郑州市	荥阳市	郑州长城水泥股份有限公司	1.多处物料输送廊道无防尘设施,未封闭;2.厂区无组织粉尘堆积严重,多处上料口无粉尘收集设施;3.1号窑尾在线监控吹扫系统关闭,涉嫌不正常运行;4.化工包装桶室外露天存放;5.料场等易产生粉尘防护措施不到位;6.生料仓出口无收尘装置。	郑州长城水泥股份有限公司,位于贾峪镇帖山村,占地面积140多亩,郑州长城水泥股份有限公司建设项目于2002年通过河南省环保厅审批,审批文号为豫环监(2002)52号;2003年11月注册企业法人营业执照,企业法定代表人张子明,经营范围是生产、销售水泥,水泥产品的研发、水泥袋的加工、生产;2004年6月获得河南省环境保护局新型干法水泥生产线项目竣工验收,验收文号为豫环保验(2004)22号,同意通过环保验收。郑州长城水泥股份有限公司建设项目配套建设有1台电捕收尘器、20套袋式收尘器,并建设有SN-CR烟气脱硝设备1套,安装了自动在线数据监测系统1套。 针对该企业存在的违法行为,荥阳市环保局对郑州长城水泥股份有限公司下达了责令(限期)改正决定书(荥环责改(2017)第455号),责令该单位立即停止违法行为,并处以贰万元罚款,目前该环境违法案件已办结。	1.该公司用彩瓦对输送廊道进行了封闭。 2.该公司因当天生产不正常,被迫停机,工艺设备输送管道堵塞造成,现集料已清理,已恢复密封状态。 3.经环保部门调查因入熟料库链斗机出现故障,三档托轮油封漏油,报告北京丹联友环保科技有限公司后,止料停机,气源断开,空气无压力,数据收集箱内气包手摸感觉凉属于正常。压力表无数据显示。目前该公司一号窑尾在线监控吹扫系统已正常。 4.已设立危废暂存间,建立危废暂存制度和危险废物台账,由专人负责管理。现空润滑油桶已收集存放到危废暂存间,并上危废台账。 5.已将物料存放场地地面进行硬化,已建设,改造密闭物料存放料库,物料全部进仓。 6.库顶安装了袋式除尘器处理粉尘,并用彩瓦对散装车装车处周围进行封闭。
76	郑州市	荥阳市	荥阳市瑞祥碳素制品有限公司	1.焙烧车间未封闭,除尘器未使用;2.煤气发生炉装料口无除尘设施;3.现场约液露天存放;4.废渣料无防尘措施,无组织粉尘严重;5.使用含焦油废水冲渣;6.在线历史数据4月2日二氧化硫和氮氧化物异常偏低。	荥阳市瑞祥碳素制品有限公司始建于2003年,位于荥阳市刘河镇小寨村,法人:王浩,占地面积10亩,职工35人,年营业收入2000万元,上缴税金80余万元,属规模以上企业。生产主要产品:(碳素)阳极块,年加工产量10万吨,主要生产工艺:碳素生块—焙烧—碳素熟块(阳极块)。 针对该企业的违法行为,2017年5月2日,荥阳市环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款规定,依法对该企业下达了《责令(限期)改正决定书》(荥环罚决字(2017)第62号),责令立即停止违法行为,行政处罚3万元。	1.焙烧车间南边大门已安装封闭,车间内除尘器(在清理工序时)正常开启。 2.根据该企业的综合整治方案及验收材料,煤气发生炉装料口未要求安装除尘设施。目前该企业已对上料口进行了封闭。 3.该公司已委托有资质的登封市万龙危废回收处置有限公司进行处理,目前(含煤焦油)废水已全部回收、处置完毕。 4.厂区东侧废料场已建成密闭车间。 5.不再使用含焦油废水冲渣,已经委托有资质的登封市万龙危废回收处置有限公司进行处理。 6.4月2日,该公司维修电捕设备,更换了电机丝,导致二氧化硫和氮氧化物数据有些异常,现数据已正常。
77	郑州市	荥阳市	国电荥阳煤电一体化有限公司	1.使用高硫煤,入炉煤含硫率在0.8%左右;2.5月5日起炉期间,在线数据氮氧化物超标5小时。	国电荥阳煤电一体化有限公司位于荥阳市城关乡国电大道1号,法定代表人朱国庆。项目名称为2X600兆瓦机组工程,项目属电力行业,主要原材料为煤。与2006年6月7日取得环保部审批的《环境影响评价报告书》,审批文号是环审(2006)239号。 5月5日起炉期间,在线数据氮氧化物超标5小时的问题:该公司#2机于2017年5月4日21:02启动,5月5日06:08并网发电,08:00脱硝系统投入运行。12:15,负荷316.15MW,超过额定装机容量50%。该公司脱硝系统采用SCR,该技术使用的催化剂要求在烟气温度达到320℃以上时,才能投入脱硝系统,向烟道内喷入稀释后的氨气。在烟气温度达不到320℃时,催化剂活性较低,即使喷入氨气也难以与氮氧化物反应,强行喷氨将导致氨逃逸增加,易形成硫酸氢铵,在低温区硫酸氢铵成粘糊状易与灰尘混合堵塞催化剂,最终造成催化剂中毒甚至完全失去脱硝能力。根据河南省环境保护厅与河南省发展与改革委员会联合下发的文件《关于燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管有关问题的补充规定》(豫环文(2014)1175号)中第三条第三款之规定:“燃煤发电机组停机后再次启动、并网后,机组负荷小时平均值首次达到额定装机容量50%之前为机组启动阶段。机组负荷小时均值低于50%时,若氮氧化物排放浓度超过限制,没收该时段脱硝电价,但可免于罚款。”	1.荥阳公司已就此进行了认真整改,已于2017年5月7日要求省内保供煤单位(河南大有能源股份有限公司)停止发运高硫煤。
78	郑州市	荥阳市	郑州明泰交通新材料有限公司	1.现场检查企业停产;2.该项目于2016年建成投产,未通过环保部门验收;3.二期建设项目2017年4月开工建设,目前在建设,没有相关环评手续;4.废油漆桶露天堆放,无专用储存场所,无标识牌,无产生收集转移台账;5.在建工地地面未覆盖,四面敞开,存在扬尘污染;6.未按照环评要求建设生活污水处理站,生活污水直接排放。	郑州明泰交通新材料有限公司位于荥阳市广武路与建设路交叉口西南角,法定代表人杜有东,营业执照注册证号为:91410182317232686P(1-1)。该单位年产2万吨交通用铝型材建设项目2014年12月3日通过郑州市环保局审批;郑环建表(2014)398号,2017年9月27日通过郑州市环保局验收审批;荥环验(2017)116号。该单位主要生产产品包括交通运输型材、轨道交通车体大部件及大规格挤压型材和管棒材;主要生产工艺:铝棒—加热—挤压—焊接—机加工—组装,现场检查时该单位已建成挤压大部件生产车间1座,车体大部件生产车间已安装的生产设备有多功能工业机器人三个(大型、中型、小型)、高速龙门加工中心两台、单焊机36台,熔铸车间正在建设中。该单位配套建有化粪池一座,位于厂区东北角绿化带下方,于2016年9月建成并投入使用,生活污水经化粪池沉淀处理后排入荥阳市第一污水处理厂。2016年12月20日,该单位委托河南思源环境检测有限公司对该单位生活污水进行检测,检测报告显示该单位各污染因子的指标符合排放标准,2017年1月19日通过郑州市住房和城市规划建设局审批取得城镇污水排入管网许可证:荥排字第01170112号。	1.该单位2017年6月28日申请并获得郑州市环境保护局建设项目“三同时”验收监测通知单;2017年9月通过郑州市环境保护局监测站验收监测;2017年9月27日通过郑州市环保局验收审批;荥环验(2017)116号。 2.“二期建设项目”为该单位建设项目环境影响评价报告批示中显示的熔铸生产车间,检查时该单位熔铸生产车间基本框架已建成,正在对车间地面进行混凝土地坪施工。 3.废油漆桶已集中收集到该单位危险废物暂存间存放并对危险废物暂存间进行了标识,同时与河南天辰环保科技有限公司签订有危险废物处置合同,进行处置。 4.该生产车间已经建成,周围裸露黄土已经绿化或硬化。
79	郑州市	荥阳市	郑州市万安铝业有限公司	企业正在生产;1.危废收集不规范,无暂存间,未见含酚废水产生收集处置台账,现场有废油漆桶堆放;2.熔炼炉进料口无烟气收集罩;3.脱硫加药记录数据基本无变动,现场未见脱硫后产生石膏及记录台账。	郑州市万安铝业有限公司位于高山镇冢岗村,企业法人付立明,注册资本1000万元。该公司现有铝锭铸轧生产线两条,年产铝板2万吨,现有职工35人。 企业“熔炼炉进料口无烟气收集罩”的问题:经查,该企业熔炼炉进料口加料处收尘罩有一根管道引止收尘器进行收尘,经15米烟囱集中排放。 针对该企业存在的违法行为,荥阳市环保局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条、第六十八条第二项,下达了《责令(限期)改正决定书》(荥环责改(2017)第164号)。目前行政处罚已到位。	1.目前该单位原有煤气发生炉已改为天然气,不存在含酚废水,并对现场的废弃的油漆桶进行回收。 2.原有煤气发生炉已改为天然气,不存在脱硫记录。
80	郑州市	荥阳市	郑州市友城机械制造有限公司	1.现场检查时企业正在生产;2.喷漆房废气收集处理装置无运行台账,无加药记录,循环水直接通过下水道排放,现场pH试纸测试喷漆水呈碱性;3.喷漆房废气处理装置循环水不清理,漆渣去向不明;4.厂区一般固废随意堆放;5.化学试剂瓶随意堆放;6.危废、废漆桶、废漆渣、废活性炭无专门储存场所,无记录台账,未向环保部门进行申报,无转移联单,未签订处置协议,去向不明。	郑州市友城机械制造有限公司,位于城关乡李亮寨村,法定代表人苏有成,主要产品是搅拌机,年产量200台。生产工艺为原料(钢材)一切割—焊接—喷漆—组装—成品。 循环水直接通过下水道排放的问题:该公司的喷漆房为水幕式吸附装置,必须定时不断加水,不存在生产废水外排现象。 针对该企业存在的违法行为,荥阳环保局对企业下达了《责令(限期)改正决定书》(荥环责改第19号),同时,罚款5万元人民币,已处罚到位。	1.喷漆房与环评审批手续不符,已责令该单位拆除喷漆房,现已拆除到位。 2.企业已将废油漆桶、废漆渣、废活性炭、化学试剂瓶收集到危险废物暂存间,并按要求建立相关台账记录。该公司与邯郸市惠天环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议》,定期清理危险废物,明确责任人做好喷漆房运行记录,更换记录,循环水加药记录、危险废物转移记录等,现已整改到位。同时,已按要求对一般固废分类整理,处理到位。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
81	郑州市	荥阳市	荥阳鑫鑫氟铝有限公司	1.正在生产,未提供成型车间环评手续;2.煅烧炉提升进料口无收尘装置;3.除尘脱硫设施脱硫效果不明显(在循环水进出口用pH试纸检测对比);4.板框压滤机长时间未使用(不能提供污泥产生量台账);5.引风机处的烟道门未密闭,有烟气跑冒;6.现场检查自动监测工控机发现2017年4月20日至22日有多个小时二氧化硫数据超标,未提供自动监测设备备案表。	该企业位于荥阳市汜水镇西邢村,企业全称为荥阳市鑫鑫氟铝有限公司,法人:张荣宾,主要产品:煅后焦。该企业占地面积50亩,分别建设有48罐和24罐煅烧窑。生产工艺是石油焦—煅烧—成品。相配套的环保防治设施是麻石双碱法脱硫。	1.企业属于清改项目,成型车间已经通过环评公司专家评审,并上报了郑州市环保局备案。 2.原料石油焦含有大量水分不易扬散,环评报告中,未要求进料口安装收尘设施。根据需要提供,该企业在上料口设置集气罩。 3.加大了石灰和片碱的投放量,增强脱硫效果。 4.板框压滤机运行方式是间歇性运行,污泥产生量有压滤产生记录,并安排专人负责。 5.棚口处已经用密封胶封闭到位。 6.4月20日至22日,第三方公司正在调试在线监测设备,并设置了超标预警报警值,现在各项指标一切正常。
82	郑州市	荥阳市	郑州市三强机械有限公司	1.现场检查时该单位正在生产,厂区内喷漆未密闭,无废气收集处理设施;2.热切割和焊接车间无废气收集处理设施;3.露天进行除锈打磨,无粉尘收集设施,喷漆后的成品露天晾晒,VOCs无组织排放;4.危废管理不规范;5.现场不能提供环评手续。	郑州市三强机械有限公司,法定代表人:杨伊英,位于荥阳市豫龙镇郑上路北侧,是建筑机械加工建设项目;原料是钢材。主要产品是搅拌机。生产工艺:原材料—下料—冲压成型—焊接加工—喷漆—总装—冲压成型。主要生产设备有卧式车床7台、摇臂钻床4台、起重机12台、折弯机1台、剪板机1台、压力机1台。该单位于2009年7月经过郑州市环保局审批(荥环建(2009)004号),2016年6月通过郑州市环保局验收(荥环验(2016)038号),2017年9月重新报批的环评文件通过了郑州市环保局批复(郑环审(2017)113号)。 针对郑州市三强机械有限公司存在的违法事实:荥阳市环保局对郑州市三强机械有限公司下达了责令(限期)改正决定书(荥环责改(2017)第215号),责令该单位立即停止违法行为,处以罚款人民币陆仟元,目前该环境违法案件已办结。	1.现场检查时该单位正在生产,厂区内喷漆未密闭,无废气收集处理设施;2.热切割和焊接车间无废气收集处理设施;3.露天进行除锈打磨,无粉尘收集设施,喷漆后的成品露天晾晒,VOCs无组织排放;4.危废管理不规范;5.现场不能提供环评手续。
83	郑州市	荥阳市	郑州红力机械有限公司	1.现场检查时焊接车间正在进行焊接,车间内焊接烟气重,无废气收集处理设施;2.喷漆房未密闭,喷漆水幕除尘设备无法开启;3.危废暂存间不规范。	郑州红力机械有限公司位于荥阳市荥密路口西300米,该厂成立于2001年,主要从事加工销售工程机械、建筑机械。公司注册资本100万元,占地面积约6000平方米,主要建设内容有厂房七座、办公楼一座、仓库四座,现有员工16人。主要生产工艺:钢材—切割—机械加工—电焊—组装—喷漆—成品。 1.针对焊接车间内焊接烟气重,无焊接烟气收集处理设施;2.喷漆房未密闭,喷漆水幕除尘设备无法开启;3.危废暂存间不规范。 2.关于水幕除尘设备打不开问题:经查,环评要求废气是经过滤棉过滤及活性炭吸附装置吸附后,通过15米高排气筒排放,不是水幕式除尘设施,荥阳市环保局对该企业进行日常检查时,喷漆房能够使用,设施运行正常,废气经过滤棉过滤及活性炭吸附装置吸附后通过15米高排气筒排放。	1.该企业已将原有的帆布门帘改为密闭性更好的卷帘门,目前已整改到位;2.已对危废暂存间彻底打扫、整理,并规范各类制度,杜绝随意堆放危险废物。
84	郑州市	荥阳市	郑州市天宝包装实业有限公司	1.现场检查时企业部分车间生产;2.生活污水处理站不正常运行,电机未运转,无生物菌,无生活废水进入;3.注塑车间废气收集处理装置无运行记录,现场检查时以停电为由车间电动门无法开启,但其他车间电动门能开启;4.该企业有油墨印刷生产线,有生产废水产生,但环评只字未提,企业未建立生产废水污水处理设施,油墨废水通过雨水管网排油。	郑州市天宝包装实业有限公司,法定代表人:刘天宝,位于荥阳市郑上路与桃贾路交叉向北200米,年产4000万只润滑油塑料桶项目;原料是塑料颗粒。主要产品是塑料桶及配套纸箱。生产工艺:塑料桶车间为聚乙烯—注塑成型—热转印—包装—成品;配套纸箱车间为瓦楞原纸—压楞—烘干—印刷—装订—成品。主要生产设备有注塑机2台、混料机4台、4吨天然气锅炉1台、多功能瓦楞纸板生产线1条、印刷生产线1条,污染防治设施有活性炭吸附装置和地理式一体化污水处理设施。该单位于2011年6月经过郑州市环保局批复,荥环建(2011)040号;2016年9月该单位对年产4000万只(实际1000万只)润滑油塑料桶项目做了环境影响报告变更再分析,2016年11月通过郑州市环保局验收,荥环验(2016)103号。 1.关于污水处理设施不能正常运行的问题:由于该单位配电箱故障导致生产线停电,生活污水处理站不能正常运行,企业已向郑州市环保局申请了污染防治设施停运报告,并上报豫龙镇供电公司,组织电工对电力设施进行抢修,该生活污水站已于5月28日恢复正常运行。目前,经监测各项污染物达标排放,运行记录正常。 2.针对注塑车间存在问题:该单位注塑车间于2017年2月至8月份处于长期停产状态,现场检查时该单位因停电,车间电动门无法开启,造成运行记录未能现场出示。部分车间(纸箱车间)电动门能开启是因停电之前处于开启状态,工人正在对车间物料堆放进行规整,电工对车间线路进行维修。后期检查时,该车间生产记录和设施运行记录齐全。 3.按照郑州市环保局竣工验收申请批复和河南思源环境检测有限公司的监测结果表明:该单位印刷(印版)设备清洗废水、锅炉软化废水(高盐废水)、生活污水经厂区北侧污水管网进入地理式动力一体化污水处理设施处理后,排入荥阳市第一污水处理厂,外排废水满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4二级标准要求,雨水是经过厂区南侧雨水管网外排。 2017年7月,该企业对油墨印刷生产线进行提标改造,加装了一台油墨废水处理设施,于8月份投入运行,监测报告数据正常。	1.该企业已将原有的帆布门帘改为密闭性更好的卷帘门,目前已整改到位;2.已对危废暂存间彻底打扫、整理,并规范各类制度,杜绝随意堆放危险废物。
85	郑州市	荥阳市	河南省荥阳市北邙福利石磨厂	1.现场检查时正在生产;2.煅烧炉无粉尘收集处理装置,粉尘直接排放;3.沥青存桶露天堆放;4.该企业属于高盐源企业,但其废气在线监测系统,分析仪无主板,机柜无法打开,未与环保部门联网,各项数据均为0;5.脱硫塔加药记录只有5月13日,无以后加药记录,未提供药剂采购记录;6.鄂破车间、上粉车间、混捏车间、成型车间无粉尘收集处理装置,粉尘直接排放,场地积尘严重。	河南省荥阳市北邙福利石磨厂,位于荥阳市高村乡油坊村七组,企业法人为松杰。成立于1999年,属碳素制品行业。 1.针对煅烧炉无粉尘收集处理装置,粉尘直接排放的问题:经核实,该企业煅烧炉粉尘收集装置位于煅烧炉东部,郑州市环保局责令企业切实落实煅烧炉粉尘收集装置正常使用;2.5月13日,无以后加药记录,未提供药剂采购记录的问题:经核实,5月13日之后加药记录在生产办公室存放,加药记录显示该企业加药频率为4小时/次,加药量为20kg碱、20kg氯化钙;药剂和药剂采购记录存放在仓库,采购记录显示在2017年4月1日该企业采购了10吨的氢氧化钠。 2017年5月19日,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十二条规定,荥阳市环保局对企业下达了《责令(限期)改正决定书》(荥环责改(2017)第158号),责令企业立即停产整改,同时根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条对企业进行处罚,处罚已到位。	1.该企业已安装了沥青存桶,沥青废气收集处理装置。 2.将损坏的在线监控设备返厂维修,目前在监控系统已正常使用,并已与环保部门联网;5月13日之后加药记录在生产办公室存放,药剂存放在仓库。 3.对积尘严重的场地进行清理、打扫,同时企业已安装袋式除尘器一套。

(下转八版)