

# 环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

(第4期)

(上接八版)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
103	郑州市	航空港区	郑州市大北农饲料科技有限公司	1.二号原料库废气无粉尘处理设施,废气直排;2.投料口无收尘装置。	郑州市大北农饲料科技有限公司位于郑州航空港区新港办事处空港五路与豫港路交叉口路南,主要从事动物保健品的技术开发,饲料加工,该企业现场能提供环境影响评价批复以及验收意见。	1.切割掉原排气口,改造安装排气管、防尘收尘装置,目前整改完毕。 2.企业加装原收尘装置,现已整改完毕。
104	郑州市	航空港区	河南华电金源管道有限公司	1.车间焊接烟尘未采取收集处理措施,无组织排放;2.喷漆车间无VOCs收集和处理设施。	河南华电金源管道有限公司位于航空港区空港六路,法人闫平,2012年2月开始建设,占地143亩,建有生产线3条,目前已经建设完毕。主要原料:管道、油漆等。主要产品:压力管道管件。生产工艺:管道弯管、焊接、热处理、机加工、刷漆等工艺后成品。针对该企业违法行为,航空港区对企业下达限期整改通知书和行政处罚决定书,现处罚完毕。	1.焊接车间安装焊接烟尘净化器。 2.喷漆车间VOCs废气经吸附罩收集后由光氧催化废气处理设施处理,处理后的废气经15米高烟囱高空排放。
105	郑州市	航空港区	郑州鸿宾木业有限公司	1.现场检查时正在生产;2.喷漆房未密闭,正在喷漆;3.喷漆房内吸附棉长期未更换,无更换记录;4.喷漆房内喷淋液未更换,无相应记录,废水去向不明;5.漆渣等危险废物无专用贮存场所,无台账,处理去向不明;6.喷漆房收集处理装置闲置,未运行(电机未运转,无活性炭,喷漆废气未接入处理装置,废气未经处理直接排放);7.生产工艺和产量发生重大变化,未及时重新报批环评(13个喷漆房)。	郑州鸿宾木业有限公司位于航空港区新港大道与空港二路西南,法人王桂芳,该企业占地约150亩,该公司2003年开始建设,2005年6月开始生产。主要原料:杨木、桐木、枣木、拼接板等。主要产品:木质工艺品。生产工艺:原木切割制造外形,打磨,喷漆,晾干后成品,装箱。针对该企业违法行为,航空港区对企业下达限期整改通知书和行政处罚决定书,现处罚完毕。	1.该企业立即停止全部喷漆工段作业,对喷漆房进行整改,安装活性炭吸附装置,对喷漆房产生的VOCs废气进行处理,并对原有喷漆房更换喷漆房内吸附棉,并及时做好记录。建立健全喷漆作业的环境保护管理制度,指定专人负责,已整改完毕。 2.原配套建设的13个喷漆房,由于企业效益不好,产量低,只使用4个,其余8个改为仓库,企业已拆除不使用的喷漆房内设备、机械,并断电,同时按照仓库标准进行改造,现已整改完成。 3.企业已按照国家有关规范设置危险废物暂存间,各类危险废物分类存放,设置明显识别标志,明确专人管理。建立健全危险废物管理制度、危废产生转移台账等,并与具有危废处理资质公司签订危险废物处置合同,定期转运。
106	郑州市	航空港区	郑州市祥合电器有限公司	1.现场检查时正在生产;2.有一个露天喷漆车间,地面及墙体存在大量喷漆痕迹,未安装喷漆废气收集处理装置;3.废机油桶露天堆放,且存放在雨水沟内,无专用场所,无危险废物识别标志,无收集、转帐管理台账;4.项目未验收。	郑州市祥合电器有限公司位于航空港区空港三路南侧,法人张耀广,该企业占地约10亩,建设有年产1700套智能化成套电气设备项目生产线,该公司2013年10月开始建设,2014年10月建成生产。主要原料:钢板、彩钢板、真空负荷开关、万能式断路器、隔离开关等。主要产品:成品电气设备。生产工艺:钢板经裁剪、冲压、焊接,涂装后为成品外架,内部组装开关、断路器后成品。针对该企业违法行为,航空港区对企业下达限期整改通知书和行政处罚决定书,现处罚完毕。	1.该公司露天喷漆工段停工,喷漆工段委托河南安恒涂装工程有限公司,已签订外协合同。 2.按照国家有关规范设置危险废物暂存间,设置明显识别标志,明确专人管理,建立健全危险废物管理制度、危废产生转移台账等,并与具有危废处理资质公司签订合同。目前废机油桶等危险废物已经存放到专门密闭车间内。 3.该企业正在验收,已出具验收监测报告。
107	郑州市	航空港区	河南焦点汽车服务有限公司	1.现场检查时正在生产,无环评手续;2.有两个喷漆房,喷漆废气通过风机无组织直接排放;3.危险废物无管理台账,无处理协议,去向不明;4.将废机油桶等危险废物混入非危险废物中露天堆放。	河南焦点汽车服务有限公司位于航空港区空港三路南侧,法人刘慧岭,该企业占地2100平方米,建设有办公室,2个喷漆房,8个车辆维修工位,1个洗车工位。	该企业已经办理环评手续(环境影响备案登记表);喷漆废气通过风机收集,经过活性炭吸附后通过15米高排气筒排放,活性炭吸附装置和15米高排气筒已安装到位。按照国家有关规范设置危险废物暂存间,各类危险废物分类存放,设置明显识别标志,明确专人管理。建立健全危险废物管理制度、危废产生转移台账等,并与具有危废处理资质公司签订危险废物处置合同,定期转运。废机油桶等危险废物已经存放到专门密闭房间内。
108	郑州市	航空港区	河南博瑞司展示用品有限公司	1.现场检查时正在生产;2.项目生产工艺和规模发生重大变化(新建3条喷涂工艺,两个未用,一个在用,新建2条表面处理工艺线),未重新报批环评;3.烘烤产生的有机废气未经处理通过两根约15米烟囱直接排放;4.新建的喷涂生产线无树脂粉末收集处理装置,场地粉尘严重;5.新建表面处理工艺现场检查未运行,但仍有表面处理水未经处理直接排放(有自来水管不间断稀释),未建有机废气收集处理装置;6.漆桶等危险废物露天堆放,无危废处置协议,去向不明。	河南博瑞司展示用品有限公司位于航空港区空港大道东侧,法人曲彦彬,该企业占地约120亩,建设生产车间2个,仓库1个,办公区。该公司2008年开始建设并建成生产。主要原料:钢板、钢管、木板、亚克力板等。主要产品:形象包装、标识牌、广告灯箱。生产工艺:钢板经裁剪、冲压、焊接,涂装后为成品外架,内部组装亚克力板、灯管等装饰品。	对该企业主要负责人谈话,责成该公司停产并立即全部搬离,同时做好搬迁过程中环境保护工作,该公司承诺6月底前全部搬离完毕。目前厂区已经搬迁完毕。
109	郑州市	经开区	河南华兴玻璃有限公司	企业脱硫除尘设施未按要求添加碱性吸收剂,喷淋液呈酸性,pH约为2;企业石英砂、玻璃渣配料、上料口未按要求安装布袋除尘器及收尘设施,存在粉尘扬尘现象;郑州市橙色预警尚未解除,企业当前的生产负荷为环评设计产能的120%,未达到应受限产30%的要求;企业工业窑炉提标改造建设项目未办理环评手续,烟囱高度由环评要求60米降为实际的30米;企业应急预案编制简单,未核算企业的排放量;企业在线监控设施尚未安装使用。	河南华兴玻璃有限公司(原名白鸽集团郑州玻璃制品有限公司),位于郑州经济技术开发区九龙办事处;主要利用回收玻璃瓶碎片生产日用玻璃瓶,设计成品玻璃瓶产量约150吨/日(设计年产50000吨成品玻璃瓶,年生产340天),建设有2条制瓶生产线,配套建设2条马蹄焰工业窑炉,工业窑炉燃料使用煤制气;建设项目环评文件于2003年9月16日经河南省环保局批复,批复文号:豫环监(2003)153号;验收分两次,第一次是2006年4月18日河南省环保局验收通过,验收文号豫环监(2006)33号文。第二次是2012年2月21日,验收文号豫环监(2012)10号文;项目验收后没有新建、扩建等建设项目。为达到河南省的《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2015)产30%的要求;企业工业窑炉提标改造建设项目未办理环评手续,烟囱高度由环评要求的60米降为实际的30米的问题;经查,该单位没有“企业工业炉窑提标改造建设项目”。河南省的《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2015)要求排气筒高度应不低于15m,排气筒周围半径200m范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物3米以上。该单位新建的一体化脱硫除尘设施排气筒高度符合标准要求。	1.企业完善了加料操作平台的环境管理,建立并实施更完善的操作流程,使脱硫设施脱硫剂添加更科学;从4月9日开始执行,每小时监测一次pH值,并严格按照测量数据进行8以上。 2.将上料口缺失的抑尘挡尘橡胶帘进行添加更新并加装了密目网,提高标准加装了新的袋除尘器。加强铲车装卸原料管理,尽最大可能减少原料洒落,及时清扫洒落在地面上的原料。 3.目前该单位已经对原来内部应急预案进行修订,细化了相关数据。下一步企业会根据郑州市公布实施的最新预警应急响应规定执行。 4.河南华兴玻璃有限公司已由广宇环保股份有限公司进行应急预案的编制,该单位会根据郑州市应急预案相关规定执行。 5.该单位已经安装一套大气污染物排放自动在线监测设施,并已投入正常使用,正与郑州市监控系统联网。
110	郑州市	经开区	李雪芳(木厂)	该厂为一家木材加工厂,未办理环评审批手续,加工生产工艺中涉及喷漆工序,未建设任何大气污染防治设施,生产加工过程中产生的木屑粉尘及油漆气体无组织排放;废油漆桶任意堆放在厂内。	李雪芳木厂名为兰琪木厂,位于郑州经开区京航办事处辖区大孙庄村,主要从事木门生产加工和销售,未办理环评手续。	已按照“散乱污”企业整治要求,进行取缔。目前,已整治到位。
111	郑州市	经开区	郑州豫中丰田汽车销售服务有限公司	该公司烤漆房过滤棉长时间未更换,致使滤网不通风,且未使用活性炭进行吸附处理,大气污染防治设施不正常运行;未建立台账。	郑州豫中丰田汽车销售服务有限公司位于经开区航海东路1388号,法人李振平,环保手续齐全,汽修车间面积2760平方米。有烤漆车间各一座,面积38.92平方米。	1.建立制度,明确专人及时更换过滤地棉和活性炭; 2.建立完善,妥善保管更换台账; 3.由有资质的专业机构对排放废气进行监测,达标后方可排放。该企业已按要求更换过滤地棉和活性炭,建立更换台账。
112	郑州市	经开区	河南华兴玻璃有限公司	1.厂区内雨污分流不彻底,部分含油废水进入雨水沟外排;2.污水池处理设施陈旧,曝气等设备不能正常运行;3.废品粉碎装卸过程没有粉尘收集处理设施。	河南华兴玻璃有限公司(原名白鸽集团郑州玻璃制品有限公司),位于郑州经济技术开发区九龙办事处;主要利用回收玻璃瓶碎片生产日用玻璃瓶,设计成品玻璃瓶产量约150吨/日(设计年产50000吨成品玻璃瓶,年生产340天),建设有2条制瓶生产线,配套建设2条马蹄焰工业窑炉,工业窑炉燃料使用煤制气;建设项目环评文件于2003年9月16日经河南省环保局批复,批复文号:豫环监(2003)153号;验收分两次,第一次是2006年4月18日河南省环保局验收通过,验收文号豫环监(2006)33号文。第二次是2012年2月21日,验收文号豫环监(2012)10号文;项目验收后没有新建、扩建等建设项目产生。为达到河南省的《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2015)的排放标准(注:河南华兴玻璃有限公司于2017年1月1日起执行),2016年底该单位投资增建投运了一套烟气脱硝、脱硫污染防治设施。	1.厂区内雨污分流不彻底,部分含油废水进入雨水沟外排;2.污水池处理设施陈旧,曝气等设备不能正常运行;3.废品粉碎装卸过程没有粉尘收集处理设施。
113	郑州市	经开区	河南四方达超硬材料股份有限公司	1.平磨、倒角加工区现场烘干设备正在运行,生产过程中使用丙酮,加热废气抽出厂房直排;3.厂房内多处使用丙酮、机油等易挥发物质,异味严重,生产时厂房未封闭,生产废气无组织排放;4.危险废物仓库未设置标识牌,现场有废油漏出。	河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年,公司位于郑州经济技术开发区第十大街109号,主要产品为石油钻头用聚晶金刚石复合片等超硬材料及制品,并于2015年先后通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系。公司项目1“复合超硬材料高技术产业化项目”环评报告于2009年7月23日通过审批,文号为(豫环监表(2009)19号),2014年7月2日通过郑州市环保局验收,文号为(郑环监表(2014)15号);项目2“复合超硬材料制品项目”环评报告于2009年7月23日通过审批,文号为(豫环监表(2009)18号),2014年7月2日通过郑州市环保局验收,文号为(郑环监表(2014)14号);项目3“聚晶金刚石复合片(PDC)齿坯及潜孔钻头产业化项目”环评报告于2011年11月15日通过审批,文号为(郑环监表(2011)114号)(附件5),2014年4月21日通过郑州市环保局验收,文号为(郑环监表(2014)25号)。环保审批手续齐全。 1.关于平磨、倒角加工区现场烘干设备正在运行,生产过程中使用丙酮,加热废气抽出厂房直排;3.厂房内多处使用丙酮、机油等易挥发物质,异味严重,生产时厂房未封闭,生产废气无组织排放;4.危险废物仓库未设置标识牌,现场有废油漏出。	1.企业采用清洁工艺,从源头上减少丙酮的使用量,进一步减少VOC挥发量。 2.企业主动加装了废气处理设施,减少污染物排放。 3.对抛洒到车间地面的废液压油及时清理,对暂存区废液压油收集桶及时入库,并设置了标识。
114	郑州市	经开区	元创实业(郑州)有限公司	1.焊接车间未安装烟气回收装置,烟气无组织排放;2.冲压车间未安装VOCs治理设施,气体无组织排放;3.废机油渣、废液油渣属危险废物,现场未提供2016年危险废物台账及转移联单;4.未建设危险废物暂存间。	元创实业(郑州)有限公司2011年3月通过经开区环保局环评批复(郑环监(2011)26号),年初15万套汽车冲压焊配件。 1.关于冲压车间未安装VOC治理设施,气体无组织排放的问题:经查阅该项目环评报告,该项目冲压工序不产生VOCs废气,不需要进行收集处理。 2.废机油渣、废液油渣属危险废物,现场未提供2016年危险废物台账及转移联单,因此,没有转移联单,公司建立有危险废物台账。	1.该企业已经安装焊接废气收集处理装置。 2.正在按照标准建设新的危险废物暂存间。
115	郑州市	中牟县	郑州农达生化制品有限公司	未严格按照当地环保部门的要求停产到位,擅自调试生产。大量的危险废物原料桶露天堆放,未设置专门的危险废物暂存库。生产中间原料、废料混合堆存,异味严重,有机废气未采取有效的收集处理措施。	郑州农达生化制品有限公司,位于姚家镇工业区223省道东纬二路南侧,2007年3月开工建设,2008年10月建成投产,占地29亩,主要从事培养基系列产品、复硝酸钠、农药及相关肥料的生产销售。该公司于2008年9月16日在郑州市环保局办理了建设项目环境影响评价(登记表)手续(郑环建表(2008)402号),2010年9月,郑州市环境监测中心站对该公司进行了环境检测验收,验收结果符合环保要求(ZHJC06-YS2010-0023)。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款之规定,执法人员对该公司下达了《中牟县环境保护局行政处罚决定书》(牟环罚决字(2017)第03号),罚款壹万元。	1.已设置危险废物标识,塑料桶已经全部搬入仓库,问题已整改到位。 2.该公司原料、废料分开堆存,问题已整改到位。 3.该公司已安装光氧催化处理设施对废气进行收集处理。
116	郑州市	中牟县	郑州市宏基混凝土有限公司	该厂正在生产,该厂之前一直利用移动式水泵将厂区内东北角污水循环池中的生产废水抽至雨水管道外排,涉嫌规避监管偷排行为;污水未分流;厂区地面上的粉尘经雨水冲刷通过雨水管道外排。	郑州市宏基混凝土有限公司位于郑庵镇中芦路怡景路交叉西北,企业负责人:马广礼,有预拌商品混凝土生产资质等相关手续。2016年因不符合大气污染防治工作的有关要求进行停工整改,整改后经各部门验收于7月5日恢复生产。 2017年4月10日,中牟县依据《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条第二款、第七十五条第二款之规定,对该单位下达了《中牟县环境保护局责令改正环境违法行为决定书》(牟环罚改(2017)第74号),并罚款5万元,罚款已缴纳。	1.该企业已将进行违规排污的雨水管道口封堵,将生产污水排入蓄水池内。 2.污水沉淀池已建成,将蓄水池中的生产污水进行二次利用,并对厂区卫生进行彻底清理。
117	郑州市	中牟县	郑州华英包装股份有限公司	污水收集池正在收集污水,但污水处理设施现场停运,未能提供污水处理设施运行台账。	郑州华英包装股份有限公司位于中牟县官渡镇产业园区雨舟路9号。法人代表宋保民,占地149.02亩,包括主厂房、辅助厂房、办公楼、职工宿舍等建筑物。环评手续齐全,2012年11月正式投产,年产2亿平方米瓦楞纸箱。2010年2月4日,郑州市环境保护局为该公司审批了环境影响评价(报告表)手续,郑环建表(2010)47号。2012年11月21日该公司通过验收,郑环监表(2012)72号。 经查,该公司污水处理设施因升级改造自2017年4月26日至28日需要暂停使用,已向中牟县环保局申请停运报告。该公司污水处理量为25吨/日左右,停运期间污水收集到厌氧池(容积200吨)可以储存一周污水不外排。由于临近下班时间该公司工作人员未及时向环保部督导组提供污水处理设施运行台账,后中牟县现场检查人员到该公司进行调查,该单位提供了污水处理设施运行台账。	加强监管,确保各类污染防治设施正常运行,并达标排放。

(下转十版)