

环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

(上接九版)

(第4期)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
118	郑州市	中牟县	郑州日产汽车有限公司	石英砂过滤器、活性炭过滤器停运,现场未能提供运行台账。	该公司成立于1993年7月,法人代表雷平,环评文号:豫环审(2011)231号。占地约900亩,该单位以生产多功能乘用车为主。1993年10月正式营业。4月28日,中牟县环保局因该公司石英砂过滤器、活性炭过滤器未正常运行的违法事实。依据《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条第二款、第七十三条之规定,对该公司下达了《中牟县环境保护局责令改正环境违法行为决定书》(牟环限改(2017)第75号),并罚款64880元。	该单位自4月29日起,石英砂过滤器、活性炭过滤器恢复运行,将最大限度地去除污染物并认真做好设备运行记录。
119	郑州市	中牟县	郑州日产汽车有限公司	1.涂装车间出渣异味明显,无废气收集处理装置;2.室外清理空气滤芯,无废气收集装置;3.在线监控仪器试剂瓶无标签,硫酸试剂为空瓶,台账显示2016年4月开始缺少硫酸,在线监控设施运行不正常;4.涂装车间危废暂存点存量过大,防护措施不到位,存在跑冒滴漏现象;5.危废仓库不符合规范,小包装标识不齐全,存在抛洒滴漏现象;6.一类重金属未开展人工检测,也未安装在线监控。	该公司成立于1993年7月,法人代表雷平,环评文号:豫环审(2011)231号。占地约900亩,该单位以生产多功能乘用车为主。1993年10月正式营业。中牟县环保局针对该公司存在的违法行为,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条、第一百零八条之规定,对该公司下达了《中牟县环境保护局责令改正环境违法行为决定书》(牟环限改(2017)第102号),并罚款7万元。	1.在沉渣池设置废气收集装置,避免废气向外逸散。2.制定《空气滤芯清扫》保全作业标准作业书,避免二次污染。3.安排专人专责完善硫酸试剂、管道、介质、流向、标识、补充完善相关记录。4.与河南天辰的危废处置合同已于5月3日签订,截至5月11日已转运3车次HW17类表面处理废物,累计35.27吨。后续将继续跟进暂存危废转运事宜。5.取消车间危废暂存点,清理危废库。6.截至目前已安装总镍自动在线检测仪。
120	郑州市	中牟县	河南安恒涂装工程有限公司	1.生产车间油漆气味明显,无废气收集处理装置;2.危废仓库不规范,气味刺鼻,无废气处理设施,小包装无标识;3.一条涂装生产线没有办理环评手续。	河南安恒涂装工程有限公司位于郑州中牟汽车产业集聚区中兴路东侧、泰和路北侧,法人代表王西志,占地面积21038.31m²,本单位主要从事汽车零部件产品涂装加工业务。于2014年建厂,2015年5月竣工,建有生产车间两座,涂装生产线两条,2016年7月通过郑州市环境保护局环评验收。针对新增喷漆流水线一条,未重新报批环评手续。中牟县环保局依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款、第三十一条第一款之规定,对该公司下达了《中牟县环境保护局限期改正环境违法行为通知书》(牟环限改(2017)第(206)号),并罚款三万元。	1.现场检查时未生产(错峰生产夜间生产);2.底漆作业车间产生的废气,通过排风罩排至后院内密闭通道,部分喷漆废气未经收集处理直接排放;3.两个喷漆车间现场检查时未生产,其水幕装置有明显积尘,现场通电后均不能正常使用,不能有效地处理喷漆废气;4.打磨车间未密闭,水幕除尘设施不能正常使用,部分抽排风机电皮带已断裂,不能正常运行;5.木工车间粉尘收集不完全,部分粉尘直接排放;6.危险废物暂存间存在一般固废与危险废物混合贮存现象。
121	郑州市	中牟县	广州风神汽车有限公司郑州分公司	1.缸盖车间有VOCs排放,无配套废气处理设施;2.除尘设施存在抛洒滴漏现象;3.铸造厂区熔铝废气有明显异味,车间无废气收集处理设施;4.部分油漆桶与生活垃圾混放。	广州风神汽车有限公司郑州分公司,东风汽车有限公司郑州工厂48万台乘用车发动机建设项目,位于中牟汽车工业园西环路(中兴路)以西,万洪路(新安路)以北,占地面积176611m²。河南省环境保护厅于2011年10月以豫环审(2011)265号文件对该项目环境影响报告书进行了批复。2013年2月河南省环境保护厅以豫环试(2013)14号文同意该项目试运行,郑州市环境保护局于2013年6月对该项目进行了现场核查,并出具了延期试生产核查报告(附件5);2013年7月河南省环境保护厅以豫环试(2013)61号文同意该项目延期试运行;2014年5月机械工业第四设计研究院编制了《东风汽车有限公司郑州工厂48万台乘用车发动机建设项目环境影响报告变更说明》;2015年9月,进行了环保竣工验收现场检查。针对公司部分油漆桶与生活垃圾混放的违法事实,中牟县环保局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款规定,下达了《中牟县环境保护局行政处罚决定书》(牟环罚决字(2017)第072号),罚款三万元。	1.现场检查时未生产(错峰生产夜间生产);2.底漆作业车间产生的废气,通过排风罩排至后院内密闭通道,部分喷漆废气未经收集处理直接排放;3.两个喷漆车间现场检查时未生产,其水幕装置有明显积尘,现场通电后均不能正常使用,不能有效地处理喷漆废气;4.打磨车间未密闭,水幕除尘设施不能正常使用,部分抽排风机电皮带已断裂,不能正常运行;5.木工车间粉尘收集不完全,部分粉尘直接排放;6.危险废物暂存间存在一般固废与危险废物混合贮存现象。
122	郑州市	中牟县	郑州东工实业有限公司	1.涂装车间无VOCs收集处理设施,未安装在线监控;2.电泳漆车间烘干废气无废气收集处理设施,未安装在线监控;3.水循环油漆渣露天堆放;4.污水处理站在线监控未联网。	郑州东工实业有限公司始建于2005年,2007年在郑州中牟县郑州产业园陇海铁路南、中产路2#厂房建厂,占地300余亩,主要以汽车零部件制造为核心业务,涉及金属涂装、树脂塑料件涂装,主要产品有汽车零部件制造和非标设备及物流器具等;现法人代表为谷健,该公司分别于2009年10月和2011年8月对郑州东工实业有限公司C24车型零部件配套项目和郑州东工实业有限公司年产20万台套汽车塑料件和5万台套涂装项目进行环评报批并取得批复,环评文号:郑环建(2011)114号。主要生产工艺为塑料件喷涂和金属车身喷涂。1.涂装车间无VOCs收集处理设施的问题:经查,该公司严格按照环评郑环审(2011)114号批复要求,对喷漆涂装车间产生漆雾废气及有机废气采用水旋式漆雾捕集装置+活性炭吸附进行处理,处理后的废气由1根20m高的排气筒排放;经处理后废气中各污染物排放浓度可以满足GB16297-1996《大气污染物标准》表2二级标准排放限值要求。由于省市环保部门没有对VOC制定排放标准,也未建立在线监控平台,无法安装在线监控设施。2.电泳漆车间烘干废气无废气收集处理设施的问题:该企业电泳漆车间烘干废气,在环评要求已经安装VOC收集装置的基础上,又加装了UV光解处理箱对产生的废气进行处理。由于省市环保部门没有对VOC制定排放标准,也未建立在线监控平台,无法安装在线监控设施。	1.该公司把涂装车间循环水池东地面上堆放漆渣已清理至危险废物贮存间,涂装车间循环水池已整改到位。2.该企业污水处理站在线监控已安装到位,并于9月1日经郑州市环保局自办通过验收。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况
123	郑州市	中牟县	海华林家具厂	1.该单位主要生产家具,车间切割工序产生的粉尘无收集设施,地面粉尘堆积严重;2.现场有喷漆房,喷漆废气经水幕直接排放,无活性炭吸附装置;3.环评未通过验收;4.废油漆桶露天堆放。	该家具厂位于中牟县郑庵镇国税局对面,成立于2010年10月,法人代表:赵胤华,占地约2800平方米,投资40万元,该单位以生产办公家具系列家具为主。2011年7月正式营业。因企业未按照规定进行验收的违法行为,中牟县环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条、第一百零八条之规定,对该公司下达了《中牟县环境保护局责令改正环境违法行为决定书》(牟环限改(2017)第129号),并罚款2万元,罚款已缴纳。	1.切割车间已于8月底安装中央吸尘处理收集设施。2.喷漆房车间已于8月底安装UV光氧催化废气处理设施。3.9月22日中牟县环保局已对该企业进行验收。4.危废贮存间已于6月7日建成,废油漆桶已转移至危废贮存间并签订危废处置合同。
124	郑州市	中牟县	河南兆基家具有限公司	1.喷漆车间喷漆处理设施无活性炭;2.打磨车间粉尘收集后直接排放,废气排放口有大量明显积尘。	河南兆基家具有限公司位于中牟县汽车产业集聚区纬六路北、经二路西,占地121577m²,主要以生产家具为核心业务,主要产品有板式家具和实木家具,现法人代表为赵鑫。根据该公司违法行为,中牟县环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条、第一百零八条第一款之规定,对该公司下达了《中牟县环境保护局限期改正环境违法行为通知书》(牟环限改(2017)第235号),并罚款三万元。	1.该公司已采用催化燃烧工艺处理废气,处理后的废气经30米高的烟囱外排。现在在使用活性炭吸附处理废气。2.打磨产生的粉尘已通过风道水帘处理后经25米高的烟囱外排。
125	郑州市	中牟县	河南质专家家具有限公司	1.现场检查时未生产(错峰生产夜间生产);2.底漆作业车间产生的废气,通过排风罩排至后院内密闭通道,部分喷漆废气未经收集处理直接排放;3.两个喷漆车间现场检查时未生产,其水幕装置有明显积尘,现场通电后均不能正常使用,不能有效地处理喷漆废气;4.打磨车间未密闭,水幕除尘设施不能正常使用,部分抽排风机电皮带已断裂,不能正常运行;5.木工车间粉尘收集不完全,部分粉尘直接排放;6.危险废物暂存间存在一般固废与危险废物混合贮存现象。	河南质专家家具有限公司成立于2016年4月,位于中牟县韩寺镇荣庄村(中牟县青年东路与223省道交叉口东北角),注册资金300万元。经营范围:家具生产与销售,年生产家具约为150套。厂房地为租赁(面积约为18075m²),厂区内建有生产车间,办公区及生活区。该项目属于2016年环保违法违规清改项目,现已完成。	1.底漆作业产生的废气通过排风罩排至后院内,现通道已经整改为密闭通道,并配有水雾喷头对漆雾进行吸附、压制,废水流到污水池,经污水处理器处理后排放。截至目前,该问题已整改到位。2.喷漆车间对水幕装置的水槽进行了全面清洗去除了积尘,对水泵进行了保养维护,确保水幕装置正常运行且有效地处理喷漆废气。截至目前,该问题已整改到位。3.打磨车间对水幕装置的水槽进行了清洗去除了积尘,对水泵进行了保养维护,确保水幕装置正常运行且有效地处理喷漆废气。截至目前,该问题已整改到位。4.木工车间针对粉尘收集不完全,新增了10台双桶布袋除尘器,确保每台机器都有除尘器。对产生粉尘较大的机器装进了密闭车间,并配有集气罩+袋式除尘器,确保粉尘收集。截至目前,该问题已整改到位。5.对危险废物和一般固废暂存间进行了密闭处理,张贴了醒目标识,彻底消除两种废物的混合贮存现象。截至目前,该问题已整改到位。
126	郑州市	中原区	河南恒隆精密铸造有限公司	1.环评报告批复中频电炉为2台,要求经布袋除尘器除尘后排放,实际建设4台中频电炉,配套2个集气罩,集气罩进口过小(环评要求吸尘罩捕集率为90%),除尘设施出口已堵死,不能正常使用;2.注蜡机4台(环评中为3台),产生非甲烷总烃,环评要求安装吸气罩,收集后经15米排气筒高空排放,但现场检查该企业未配套建设废气治理设施,无排气筒。3.制壳车间无废气治理设施,车间内跑冒滴漏严重。	河南恒隆精密铸造有限公司,位于须水办事处郑上路三十里铺村九龙寨,主要生产:铸造车间、制壳车间,主要生产:中频电炉4个、注蜡机4台、制壳生产线1条。生产工艺:原料—压蜡—修蜡—制壳—脱蜡—型壳焙烧—浇注—机加工—成品。主要生产精密铸件,总投资额200万元。该企业手续不全,未建设配套的污染防治设施。	目前,该企业生产设备已拆除,原料及成品已清理完毕。
127	郑州市	中原区	河南省众邦混凝土有限公司	1.该企业现场检查时未生产;2.原料堆场已覆盖,未完全封闭;3.膨胀剂加装置无除尘装置,粉尘直排原料车间积尘严重。	河南省众邦混凝土有限公司,位于西流湖街道办事处陇海路西四环向东500米路南。主要生产:混凝土生产线2条,主要原料:水泥、大沙、石子,生产工艺:原料—混合—配比—搅拌—成品。主要设备:商品混凝土。由于“四个中心”地下空间廊道建设,该企业已被列入征迁范围,于2017年6月停产等待兑付,8月底全部征迁完毕。	目前,该企业已全部征迁完毕,设备已全部拆除,物料已全部清除。

环保部强化督查郑州市突出问题及整改情况公示

(第5期)

(机动车类)

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处整改情况	整改期限	备注
1	郑州市		豫A53U23	车牌号为豫A53U23,从中州大道转金水东路,一直大量排放黑烟,发现时间:11:00。	已按照法律法规对该车下达限期整改通知书,责令限期改正。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
2	郑州市		豫A9T218	8月30日,在经北一路与第一大街交叉口有辆豫A9T218厢货车由东向西行驶严重冒黑烟。	经公安车辆管理部门核查,无该车信息。	10月20日	
3	郑州市		豫AC1965	豫AC1965车辆冒黑烟严重。	经检测,该车污染物排放达到国家排放标准。	10月20日	
4	郑州市		豫A2SK83	豫A2SK83车辆冒黑烟严重。	经检测,该车污染物排放达到国家排放标准。	10月20日	
5	郑州市		豫AX4348	8月27日18:00多,车牌号:豫AX4348车辆在行驶中尾气冒黑烟。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
6	郑州市		豫AN675A	豫AN675A车辆在未上路行驶冒黑烟污染严重。	经检测,该车污染物排放达到国家排放标准。	10月20日	
7	郑州市		豫AB138F	8月24日,车牌号豫AB138F在东风南路行驶中冒黑烟。	经检测,该车污染物排放达到国家排放标准。	10月20日	
8	郑州市		豫AY059R	豫AY059R车辆冒黑烟。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
9	郑州市		豫AL9839	渣土车尾气黑烟大。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题	查处整改情况	整改期限	备注
10	郑州市		豫A0AS89	豫A0AS89金水东路农业南路东向西冒黑烟。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
11	郑州市		万里物流	万里物流车辆尾气严重污染,已多次举报此车污染严重,至今无整改,还是冒黑烟滚滚严重。	支队组织人员对万里物流公司车辆进行抽检,发现尾气超标2辆,下达《约见通知书》2份,按照《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条和一百一十四的规定,责令改正,处五千元罚款,下一步将加大对各物流公司车辆抽检力度。	10月20日	
12	郑州市		豫A682B5	豫A682B5行驶中冒黑烟。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
13	郑州市		豫AB3229	豫AB3229行驶中冒黑烟。	经与车主联系,车辆一直未去检测。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
14	郑州市		豫AA511X	在江山路炎黄快速通道由东向西附近发现冒黑烟车辆豫AA511X。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	
15	郑州市		豫A521UD	在连霍高速沟赵站由西向东附近发现冒黑烟豫A521UD车辆。	据公安车辆管理部门提供的车辆信息,无法联系到车主。列入环保“黑名单”锁定,车辆年审时一并处理。	10月20日	

(下转十一版)